

書名

天壇
補
程

工程
做法
細冊

冊一百五十九

不分卷 清鈔本

卷 冊一百五十九

內容分類 史-政書-考工-營造

索書號 貴重-65

編號 B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

程
做
法
冊

所究研京東院學化文方東 第
No. 4875 五
册

馬氏所藏
天目山
書畫



謹將現查勘

輪船公所各座房間應修活計情形分晰開後

計開

大堂一座五間前後言欠格扇二槽簾架高風

格二槽^欠支摘窓六槽玻璃紗屉六槽後窓

護二箇欠玻璃紗屉二槽兩搭排子二扇

內裏東西縫格斷板二槽隨方窓門口二槽兩

稍間東西縫格斷板二槽兩次間後言鴉腿單二

槽後廊格斷板二槽明間後言照壁屏門一槽隨掛面
木床一張次約間挂面木床三張

以上四言裝修床榻均木值無存

屋內地磚塊破碎六成高炕一鋪坍塌不齊外前廊
深地面破碎不堪頭停瓦片扒欠山牆灰皮脫落前後
言石料間有走錯台幫散小不齊

後庫房一座五間文鏡門二扇

內裏東縫格斷板一槽地平板五間文柜格子三間
以上內言裝修地平板木值均無存



頭停灰皮脫落山言牆磚塊間有酥成台幫不齊

看庫值班^房一座三間明間夾門窗一槽風門一扇雙扇

門一合兩次間支摘窗二槽

內裏東西縫格斷板二槽隨門口二座

以上內外言裝修均無存

屋內地面破碎高炕二鋪坍塌不齊

頭停梁漏山牆坎墻不齊台幫石料走錯

西院北房一座三間欠格扇一槽支摘窗二槽玻璃紗屜

二槽後窗戶二箇欠玻璃紗屜二槽兩搭排子二扇

の取

香灯心一處

白下船鴨一處

待紅生指房

由形段樓東大出窓戸下

由形段樓東輪船心内北窓戸内外言装飾一處

由形段樓東海岸為内地年枚柵格中



頭停反皮脱落山言牆磚塊間有酥成台帮不齊

看庫值班一^房座三間明間夾門窓一槽風門一扇雙扇

門一合兩次間反摘窓二槽

内裏東西縫格断板二槽隨門口二座

以上内外言裝修均無存

屋内地面破碎高航二鋪坍塌不齊


頭停澁瀨山牆坎墙不齊台帮石料走錯

西院北房一座三間欠格扇一槽支摘窓二槽玻璃紗屋

二槽後窓戸二箇欠玻璃紗屋二槽兩搭排子二扇

此言三間木欄柵提月三箇内
下
下

合尺
外
下

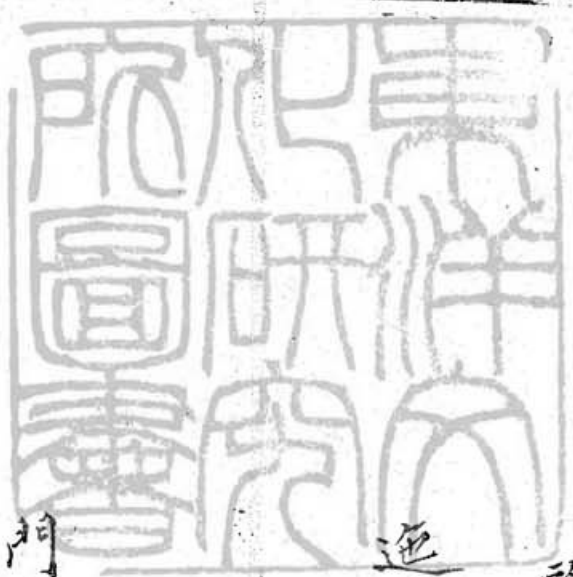

內裏明間後言床單一槽隨柱面木床一分西邊格

斷板一槽方窓門口一分東邊雞腿單一槽兩次間後

言柱面木床二鋪西坎間木床一分後廊深木板

格斷四槽

以上內言裝修無存

屋內頂格壁子缺欠一間半前廊缺欠木板牆

一段地面磚塊不齊

頭傳瓦片不齊台幫石料走錯故水缺欠磚塊

迤前北房一座七間內欠格扇二槽簾架格風漏風

門二槽支摘窓四槽欠夾門窓一槽雙門

雙扇門一分

內裏格斷板三槽雞腿單一槽柱面木床

三張

以上內言裝修不值均無存

屋內地而磚塊不齊高炕二鋪無存

頭傳漆瀟山言牆灰皮脫落台幫支鑽

又迤前北房一座五間明間格扇一槽次稍

間支摘窓四槽後窓戶前紗簾一扇

內裏格斷板四榻挂面木床四張

以上內外言均木值無存

屋內地面間有破碎頭停瓦片缺欠山牆及
皮脫落台幫不齊

西灰棚一座二間欠夾門窗一槽支搨窗一槽內
裏木板格斷一槽木床一張均無存

頭停灰背脫落台幫酥減不齊

東院北房一座七間



東灰棚一座二間所有缺欠內外言裝修情形均

與西院北房灰棚同

廚房一座三間欠夾窗一槽支搨窗二槽內裏連二

高灶一座無存地面破碎不齊

頭停滲漏台幫不齊

以上院內積土草皮均行出運

大門外

南北一空木板石橋一座橋板木欄杆均無存

兩雁翅石料走錯不齊石欄板無存

迤西三空木板橋一座中空橋板挂沿板多有無
存承重板二根木值糟朽次空橋板斷斷朽
不堪木欄杆十八堂缺欠不齊兩雁翅石料
走錯山石河帶間有坍塌不齊



洋船塢內各座應修活計列後

西院北房一座三間欠夾門窗一槽支插窗二槽內

裏板牆二槽無存地面破碎頭停滲漏山言

牆灰皮不齊

西灰棚一間頭停滲漏欠門窗一槽內裏連二

灶一座柴灶一座均無存

西房一座五間夾門窗二槽支插窗三槽小後窗

戶三箇內裏格斷板四槽木床三張

以上內外言裝修均無存

屋內地面无存前言坎墙无存頭停滲漏山言
墙不齊台帮之錯

南山灰棚一間頭停滲漏欠門窓一槽內裏高灶
一座坍塌地面破碎

東院北房一座三間後言牆鼓閃其餘内外言
裝修情形均與西院北房同

東面灰棚一間頭停椽箔訛朽灰背脱落
一不齊欠門窓一槽內裏連二灶一座坍塌地
面無存



東房一座五間所有内外言各工均與西院西房同
北山灰棚一間欠門窓一槽頭停滲漏內裏高
炕一鋪地面磚塊均無存山墙台帮不齊

洋船塢欠隨牆角門三合

週圍院牆頂間有坍塌牆身不齊內隨角
門一座門扇無存

以上院內積土草皮均行出運



早船塢

機器房一座三間前言明間格扇一槽次間支摘窓

二槽後言雙扇門一合均無存

內裏格斷板一槽無存地面磚塊破碎高坑一

鋪無存

頭停瓦片間有破碎山字牆灰皮脫落台幫石料支

錯水不齊

前言三面木柵欄三分木值多有無存

以上積土草皮均行出運

院內



船塢內

南值房一座五間夾門窗二槽支搨窗三槽

內裏格斷板二槽木床三分俱無存屋內地

間有破碎頭停滲漏山言墻灰皮脫落台

帮不齊

廚房灰棚一間欠門窗一槽頭停滲漏山墻

坎墻不齊內裏大灶一座坍塌地面破碎院

內清理積草皮



步軍統領衙門公所內

大堂一座五間內明間前言格扇一槽簾架窩風格一

槽風門一扇以上現查均已無存

兩次間前言支摘窓四槽後言支摘支摘窓三槽玻

璃紗屐七槽隨玻璃現查均已無存

內裏明間東西後賜肥單三槽

兩次間格斷板二槽

明間並東西次間後廊格斷板四槽

東西次間前言柱面木床二法

东西稍内面完挂面木床四属

明月面完木床一床随床罩一物现查内言装均已

身书

引板漆漏前汝言开早东山博缝刷有母

塌前言台帮酥成塔条並踏踩石料走

销内裏並前言印内地面砖尚有破碎



大堂前东西房三座每座三间前言格扇二樁簾架

高公格二樁风门二扇以上现查均已无存

两次相支插窗门樁

内裏格断板二樁机腿罩二樁高炕一铺随炕

沿炉坑架板欵活全小阻查俱无存

疏俾瓦片脱卸尚有漆漏前汝言不齐内裡也

面均破碎前言坎墙並台帮酥成石料尚有

走踏

南兵五河内大坎一均现查汝言罩背屏内一樁

並查覓一條俱無存也

四間前言夾心窗二樞支撐窗二樞以上俱無

存次言方窗樞二座欠方窗二扇

內裏格斷板二樞高炕二鋪隨炕沿壁坑架

板鐵活二分單灶一座隨鐵活頂格二間空

現查均已無存



西院南房一座三間前言格扇一樞簾架高風格一樞風行

一扇兩次向支撐窗二樞現查以上均已無存

內裏格斷板二樞高炕二鋪隨炕沿壁坑架板以上

均已無存

現存漆漏前及言外不存內裏地而多有破碎

山牆並及言物灰皮均有脫落前言白布並

紅漆石料走錯

東院南房三間前言格扇一樞簾架高風格一

樞風行一扇現查俱已無存兩次向言支撐

窓二榜汝言支插窓一榜以上均已無石

內裏格斷板一榜前言高炕一舖隨炕沿炕

梁板在二高灶一屋隨梁注以上均已無石

到角瓦片脫卸前汝言石平齊內裏地面全

行破碎山汝言抽屋皮脫落前言吹場碎

成不齊皆系石料樹有土積

大堂東西順山房各三間明間前言格扇二榜簾

架窗風格二榜風門二扇兩次前言支插窓四

榜汝言支插窓二榜以上均已無石



內裏格斷板二榜西邊机腿單二摺高炕四舖隨

炕沿炕坑架板現查均已無石

到角漆漏前汝言石平齊內裏地面有破

碎前言皆系並抽踏石料之積

汝單岳五兩明水前言格扇一摺簾架窗風

林一榜風門一扇兩次並稍前支插窓四榜以

上俱已無石

東西馬腿單一摺陽新板一摺高炕一舖隨一炕沿

炕坑架板均已無石

西面鴉腿罩一槽格斷板一槽高炕一鋪隨炕沿

炕坑器板均已無存

形似瓦片脫節前沿言其東齊內裏山後

言坊灰皮脫落地面磚間有破碎

東西順山房二座各三間言格扇二槽簾器需格

二槽風竹二扇房前內言支插毫亦槽榻板

四條並支裝料以上均已無存

內裏鴉腿罩一槽格斷板三槽高炕鋪隨炕

沿炕坑器板以上均已無存



形似漆漏前沿言其東齊內裏地面破

碎前言坎坊坍塌

東順山房在亭前一間欠風竹一節兩邊魚腮板並

撒帶內無存

形似漆漏言其不齊

汝院灰棚一棚以信灰皮脫落均有漆漏

汝院回光六二座欠屏門二槽枕櫃二分無存

屏門一座內扇無存

前院屏門二座缺欠屏門二槽

角門二座內房無石

大門外兩邊八字牆壁均甚有面均傷

角灰皮脫落花石亦有坍塌

柵欄內一座內房亦有腐朽

週圍院坊並牆垣均湊去六十八

各院內積存渣土



馬園內

東馬棚三間馬槽二座坍塌磚塊無存頭停滯

漏言頭不齊

西房三間明向夾~~窗~~窗一槽兩次向支摘窗二槽俱已

無存後言欠墊板一塊內裏欠格斷壁子一槽無

存高炕坍塌磚塊無存頭停滯漏前汝言臥

不齊內裏地面多有破碎

南灰棚二向頭停椽筒腐朽

馬槽一座坍塌磚塊不齊

柵欄門一座門扇板片間有斷朽

迤南角門一座門扇無存

週圍院牆湊在三十丈

院內積存渣土



電燈局

鍋爐機器房一座九間

又前接單棚一座五間

又接連南捲一座九間

頭亭瓦片脫卸勾滴不齊內後捲坡身挂

洋煙筒二箇天溝二道內裏地面又四

方磚破碎機器水溝損段淤塞坍塌

原有機器台一座坍塌擬清理出運

北捲進房板牆一段無存

前必言玻璃方窗^木二荷隨木板排俱無存

角內三座又內一合前必言中蛤蚧二道不堪

單棚西山木板牆一段內扇無存

東山大內一合花瓦瓦停坍塌青石底馬尾^壁踐


踐石料無存

又前言三堂心玻璃坎窓五槽隨木板排

五扇無存

又必言六扇心玻璃坎窓五槽

又兩山三堂心玻璃坎窓六槽

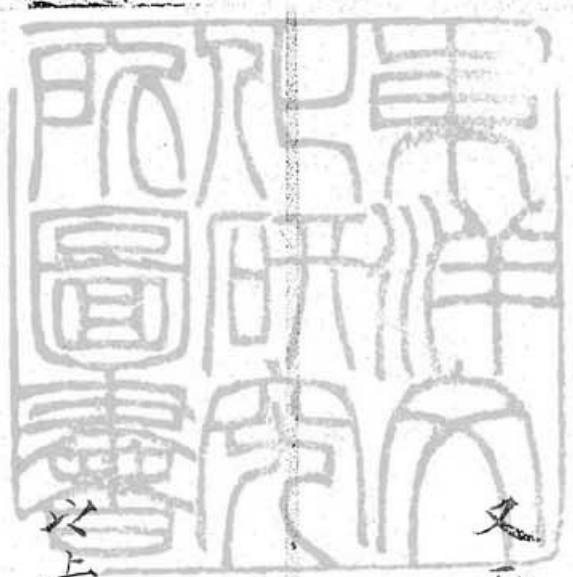

以上玻璃俱無存又坎窓九扇

東西縫進深欄杆二槽俱無存

進深板牆一槽門扇無存

南捲

夾州窓三槽

支摘窓七槽

屏山一槽無存

橫榻坐橙一向坐橙無存身頭不齊

進深板牆二槽無存

進深木床一張無存

面寬木床三張無存

原進深板牆一槽風門無存

表房一座前間言玻璃窗戶無存

又西山玻璃方窗風門俱無存



西平台廚房二間頭停不堪

前言窗戶無存

內裏拆去進深牆一段

又拆搭高灶一座

又高炕一鋪

南房一座九間

頭停瓦片脫節勾滴不齊地面尺四方磚

間有破碎

格扇一槽俱無存

支摘窗五槽

夾門窗三槽

內裏格斷板牆七槽無存

面寬木床三張無存 高炕一鋪不齊

西間高灶一座拆搭隨添頂火



東西廂房二座共間

頭停瓦片脫卸均滴_不內裏地面磚塊均有

破碎格扇二扇無存

支摘窗四槽

西間進陽板牆二槽無存

木床四張無存

東間進陽板牆二槽無存

落地罩一扇無存

以山木床一張無存

高坑一鋪不齊

東灰棚一棚形傳不堪


前言竹窠無名

角竹一座竹扇無名

棚棚竹一合竹扇不堪馬尾踐際全折

沉陷

二廟山竹一座不傳不齊竹扇無名

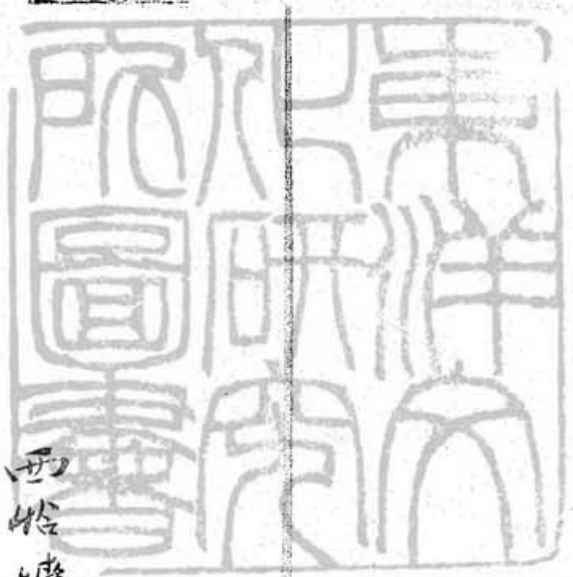

西牆一段隨屏竹一槽無名

淨房一棚

前言竹窠無名

大竹一棚

石竹等周前

大竹欠竹板一對竹均一杯

竹內山字影壁一座傷損甚多

木平台

前言格扇一樞無名

正三火灶一座 兩場 煙條口無石

碩尖無石

南房三座向

刊信等同前

前外言窓戶無石

後院進溝墻一段有賞寺刊信不齊

西面進溝面完墻二段涼亭二大五尺情形同上

各院 板草 出運積土

大門外八字影壁一座刊信不齊



電燈公所

正房一座五間

頭停坡方瓦片脫卸言頭拆毀勾滴不齊內裏

地面磚塊間有磚塊散水磚塊不齊

前外言裝修內

明間前言格扇一槽 隨 帘架等俱無存

次稍間前後言支插窓八槽無存

又玻璃紗窗八槽無存

內言裝修內

明次進深板牆四槽無存

明間後金面寬五三掛西床一槽無存

又鷄腿罩一槽無存

西次河面寬鷄腿罩一槽下身無存


東次河並西稍河面寬鷄腿罩三槽無存

必全進深格斷一槽無存

西舍河二向

頭信坡身原吃脫卸句清承承同亨大祀面格坑砌

有破損

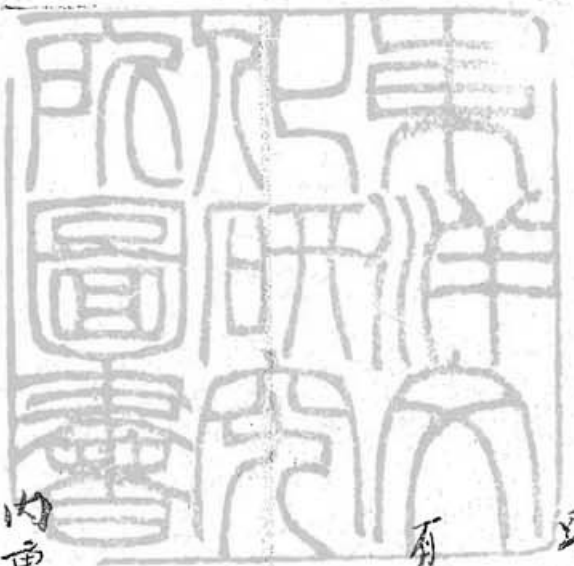

內裏進深格斷一槽無存

又折頁板打一令無存

前次外言

東門一槽無存

棋盤門一令無存

支橋定三槽室無存

東穿堂一雨

林去板牆門

印存外言板楣全上

東廂房一座三間

形似坡身瓦片脫卸言可拆毀均滴不亦

內裏地面石塊均有破碎

進後板牆二層無物

兩次有木床二張無物

外言裝修

明式格扇一樑帶等物俱無物

兩次有木椅三張無物



西廂房一座三間

頭停等同上

前後外檐裝修

明式格扇一樑隨簾架俱無物

明式有木及木架五張窗扇無物

內裏格扇板牆二樑無物

兩次有木床二張無物



南房一座五間

頭停等同上

外言裝修內

明間格扇一槽簾架等俱無存

夾門窗一槽隨棋盤內各無存

支摘窗三槽窗三扇無存

內言方窗五扇

內言裝修內

明次縫板端四槽



前收言雨完本原四格書

興隆同森
隆和昌木
廠
天利昌木
乾生利

馬六甲
天
所
圖
書

馬六甲
南洋
所屬
圖書

