

書名

天
壇
補
程

工程
做法
細冊

冊一百八十三

不分卷 清鈔本

卷 冊一百八十三

內容分類 史-政書-考工-營造

索書號 貴重-65

編號 B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

程
做
法
冊

所究研京東院學化文方東


第

4875

八

No.

冊

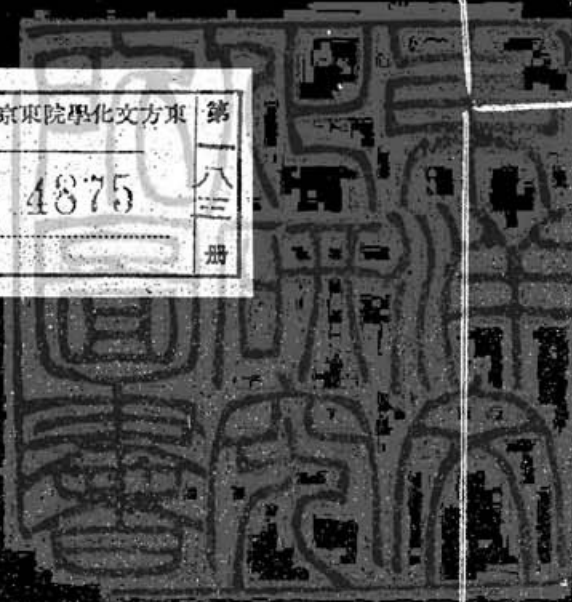

上海圖書館藏





歷大船三隻車棚頂船四隻撲拉船一隻鐘船五隻歲修做法清冊



諭排艙歲修

御座大船三隻車棚頂船四隻撲拉船十隻繚船十五隻併

添修棹扇船篙等項工程今擬做法開後



現查得



頭寬一丈一尺稍寬一丈二尺船底水跔縫道油灰間

有脫落旱跔船面走趕油灰縫道齊整油皮全行爆裂

內裡船艙稍有潮濕浸水之處棹扇船篙間有損壞不

齊後舵樓頂油飾迸裂



船底水跔併舵樓頂板裡外找補鑿船補安釘錫鐵活

船身走趕船面滿刷老柏木色罩光油二道後舵樓頂

滿罩光油二道添換小黃絨繩四根



水雲鄉御座大船一隻船身通長六丈四尺中寬一丈六尺

五寸頭寬一丈一尺稍寬一丈二尺船底水點縫道油

灰間有脫落旱點船面走趕油灰縫道齊整油皮全行

爆裂內裡船艙稍有潮濕浸水之處舵樓頂板油灰縫

道間有脫落棹扇船篙間有損壞不齊



船底水點併舵樓頂板裡外找補鑿船補安釘錫鐵活

船身船面走趕滿刷老柏木色罩光油二道後舵樓頂

滿罩光油二道添換船篙併小黃絨繩四根

現查得

位分船一隻船身通長五丈八尺中寬一丈六尺頭寬一丈

一尺稍寬一丈二尺船底水點縫道油灰間有脫落旱

點船面走趕油灰縫道齊整油皮全行爆裂內裡船艙
稍有浸水之處

三進平台上頂板原罩天藍洋漆稍有迸裂棹扇船篙間
有損壞不齊



船底水點走趕俱以裡外找補鑿艙補安釘錫鐵活滿
刷老柏木色罩光油二道平台頂板補艙縫道滿罩天

藍洋漆二道添換棹扇船篙併小黃絨繩四根



平台車棚頂船四隻船身各長三丈二尺船底水點油灰

縫道間有脫落早點船面走趕油皮全行爆裂內一隻

內裡船艙稍有浸水之處棹扇船篙間有損壞不齊



船底水跔走趕找補鑿艙補安釘錫鐵活滿刷老柏木

色罩光油二道車棚上頂補艙縫道滿罩天藍洋漆二

道添新船棹八把每隻添換小黃絨繩四根



現查得

撲拉船十隻船身各長三丈船底水貼油灰縫道多有脫

落早貼船面走趕油灰縫道間有脫落油皮全行爆裂

內六隻內裡船艙稍有潮濕浸水之處內四隻船艙多

有滲漏棹扇船篙棹樁舵棍舵梁包角鐵葉傷折不齊



今擬

船底水點走趕船面找補鑿艙補安釘錫鐵活滿刷老

柏木色罩光油二道添換船棹二十把棹樁舵槎舵梁

包角鐵葉挑換找補齊整添新船舵二分

現查得

緜船十五隻船身各長一丈八尺船底水點油灰縫道多

有脫落旱點走趕油灰縫道間有酥釀油皮全行迸裂

內裡船艙稍有潮濕滲漏之處棹扇棹樁多有損壞傷

折不齊



今擬

船底水點走趕船面滿找補鑿艙補安釘錫鐵活刷老

柏木色罩光油二道挑換船棹二十八把



東洋時報
圖書部

